



操作手冊

eyc-tech PMM330

差壓傳感器(室內型)



eyc-tech PMM330



目 錄

一、安全注意事項.....	P.02
二、尺寸圖.....	P.03
三、接線圖.....	P.03
四、類比輸出設定.....	P.04
五、自動歸零.....	P.04
六、RS-485 和 Modbus.....	P.04
七、軟體規劃操作流程.....	P.06

一、安全注意事項


- 使用前請先仔細閱讀本使用說明書後，正確使用本產品，並將本使用說明書妥善保管在隨時便於查閱的地方。
- 操作使用上的限制，敬請注意！
- 本產品不適用於防爆區域。請勿在有礙人身安全的情況下使用本產品。
- 使用於無塵室、動物飼養室等，有可靠性、控制精度等方面的特別要求時，請向本公司的銷售人員諮詢。
- 若因客戶使用不當造成之後果，本公司恕不負責，敬請諒解！

警告！

- 安裝前請確認產品是否因運送過程導致外觀損壞，或因附件遺失影響產品功能。
- 請將本產品安裝在本說明書中明確規定的使用環境中使用，避免因此發生故障。
- 請在切斷供應電源的狀態下進行接線作業，避免觸電及造成設備故障。
- 為防止產品損壞，在進行任何接線和安裝之前，請務必斷開產品的電源。
- 請在本說明書規定的額定電源及各工作範圍內使用本產品，避免引起火災或設備故障。
- 本產品必須在手冊規定的操作條件下操作，以防止設備損壞。
- 請於常壓下使用本產品，以防止設備損壞，影響安全問題。
- 請由電氣安裝專業人員配備儀錶進行安裝和接線，根據所適用的安全標準規範，所有接線必須遵守當地的室內佈線規範和電氣安裝規則。
- 請按照內部接線規程，電氣設備技術標準進行施工，並需將上蓋螺絲及出線端迫緊，才能達到產品 IP 等級。
- 請使用隔離導線，加強防制變頻器等雜訊干擾，避免訊號錯誤或造成產品損壞。
- 電線的末端請使用有絕緣覆蓋的壓接端子，及依照接線圖方式施工，避免引起短路。
- 請勿在距離產品 3 公尺內使用雙向無線電設備。以避免降低本產品傳送精度。
- 為避免人身傷害，請勿觸摸正在使用的產品的運動部件。
- 請勿分解本產品。否則可能成為發生故障的原因。
- 產品故障時，可能因無輸出導致高濕環境狀態，或可能使輸出高過 20mA，請在控制器側採取安全措施。
- 廢棄本產品時，請勿進行焚燒處理及回收使用本產品全部或部分零件，請依據工業廢棄物及當地相關規定進行妥善處理。

二、尺寸圖

● 尺寸 (mm)

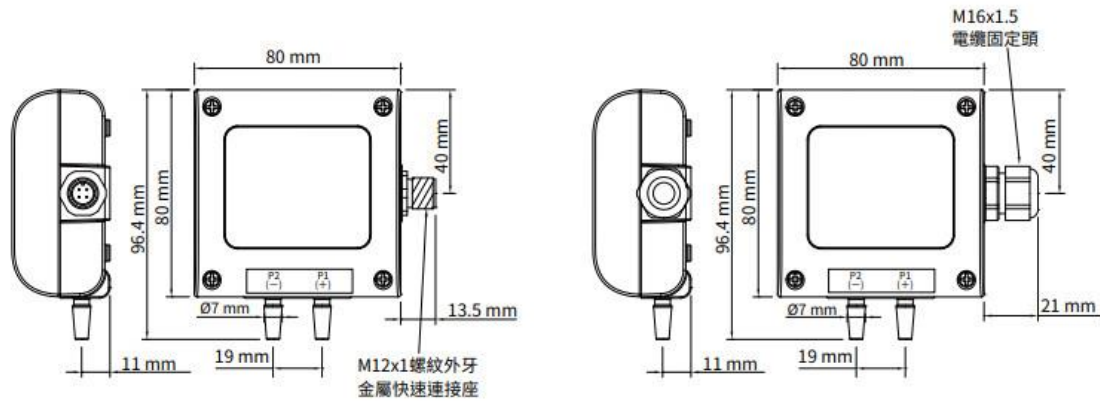


室內型 — M型


室內型 — N型

三、接線圖

● 接線圖:類比

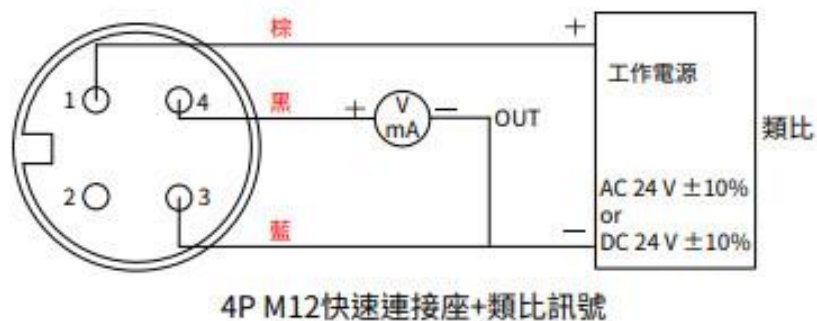


● 接線圖:類比+RS-485

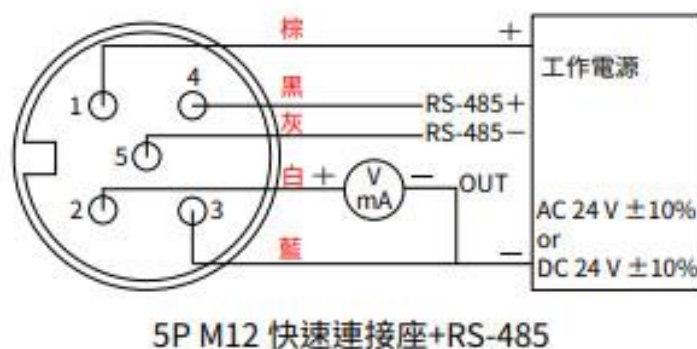

四、類比輸出設定

PMM330 類比輸出可選擇電流 4 ... 20 mA 或電壓 0 ... 10 V，調整時先將電源、輸出中斷，打開該裝置上蓋後，將 JP1 依圖示位置調整。

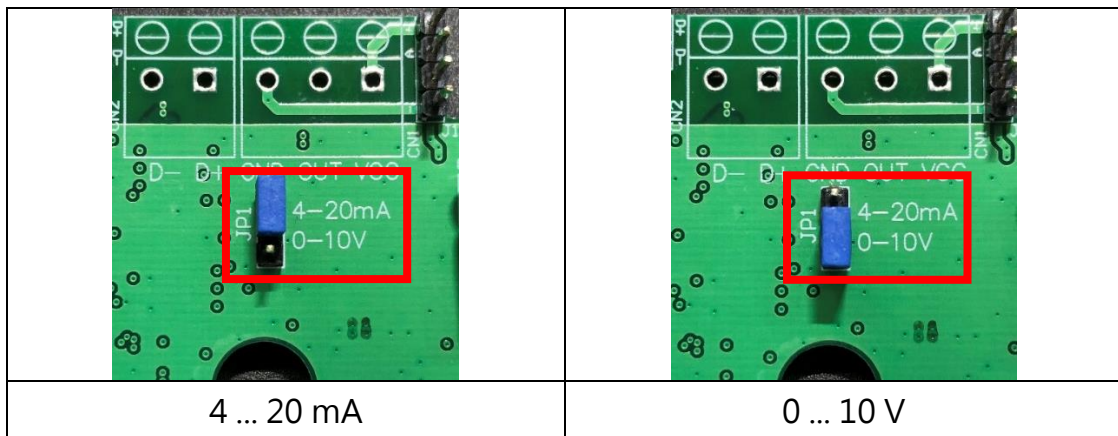

五、自動歸零

此按鈕允許用戶將當前壓力設置為“**AUTOZERO**”，需要按下按鈕 5 秒使 LED2 的綠色 LED 亮，釋放此按鈕後壓力調整為“**AUTOZERO**”。用戶可觀察 LED2 的綠色 LED 顯示是否出現快速閃爍，此為用以提示按鍵操作是否完成。

此按鈕允許用戶恢復出廠默認設置，需要按下按鈕 10 秒 LED2 的綠色 LED 由亮改為熄滅，此時釋放此按鈕後壓力調整清零、多重因子將重置為 1，用戶可觀察 LED2 的綠色 LED 顯示是否出現快速閃爍，此為用以提示按鍵操作是否完成。



六、RS-485 和 Modbus

PMM330 之 RS-485，為傳輸功能選項，Modbus 通訊協議，便於 PLC，HMI 和 PC 連接。Modbus 通訊協議，請從網站上下載文件。除 PLC，HMI 應用外，軟體還提供設備設置和數據記錄功能，也可以從網站免費下載。


● 技術數據：

- 最大：網路連接 32 個傳送器
- 通訊：使用 PC 的 COM-Port (串行接口)
- 最大網絡擴展：總長度為 1200 米 (3937 英尺)，波特率為 9600
- 傳輸速率：9600,19200,38400,57600,115200 波特
- 奇偶校驗：無，偶數，奇數
- 數據長度：8 位
- 停止位：1 或 2 位
- 出廠默認站號地址 1，數據格式為波特率 9600，無奇偶校驗，單停止位元


七、軟體規劃操作流程

於官網下載規劃軟體，解壓縮後執行。規劃軟體作業系統需求：Windows XP SP2 以上。

1. 硬體連接:連接 PMM330 裝置到 PC 的 USB to RS-485 或 RS-232 to RS-485 轉換器
2. 由電腦的裝置管理員確認 COM port 號碼，本例為 COM1

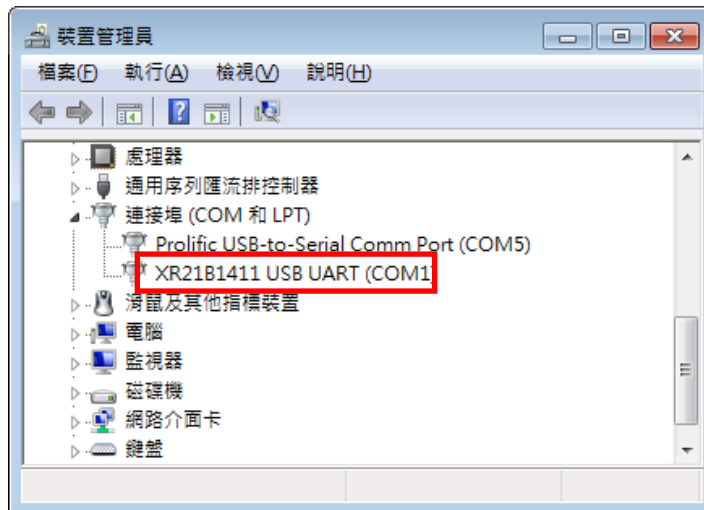


3. 打開 PMM330 UI，選定 "Interface"，選擇 "Config" 選項，然後設定 COM port，BAUD rate and data format，以及站號 "Station ID" 後按下連線。

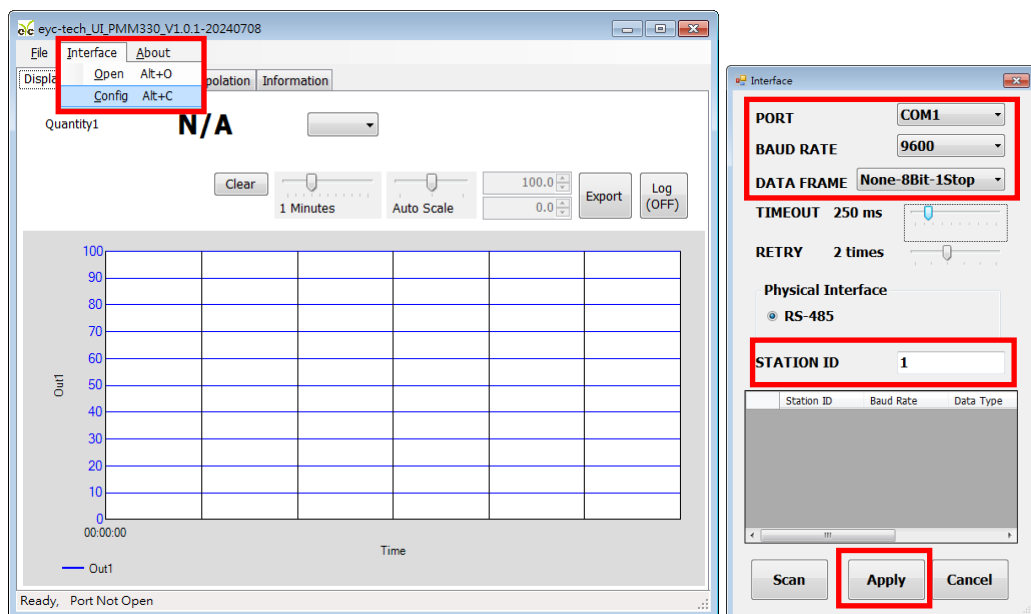

4. 掃描 RS-485 連接

打開 PMM330 UI，選定 "Interface" 選擇 "Config" 選項，然後設定 COM port，按下 "Scan" 按鍵去掃描裝置，出現連接裝置後請按 "Close and Export" 選項

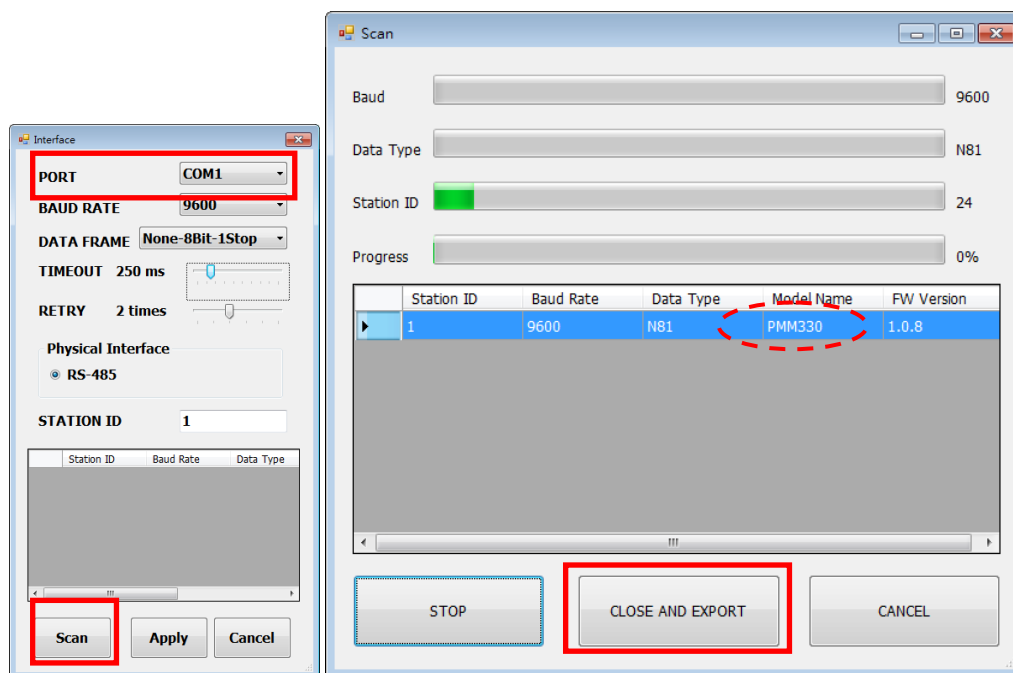


從裝置清單選擇站號 ID 及按 " Apply " 完成設定

5. 設定類比輸出

於 Output 頁籤，OUT1(或 OUT2)群組內，可設定測量值以類比型式輸出，量程設定欄位如下：

- (1) Quantity : Pressure
- (2) Response rate : 0, 5, 10, 15 或 20 秒
- (3) 訊號種類：線性(Linear)或開根號(Root extracted)
- (4) 測量量程：Upper and Lower
- (5) 報警模式：勾選會使類比信號採用 Hysteresis 式報警輸出
- (6) 報警觸發點：Upper and Lower
- (7) 報警輸出位準：Upper and Lower

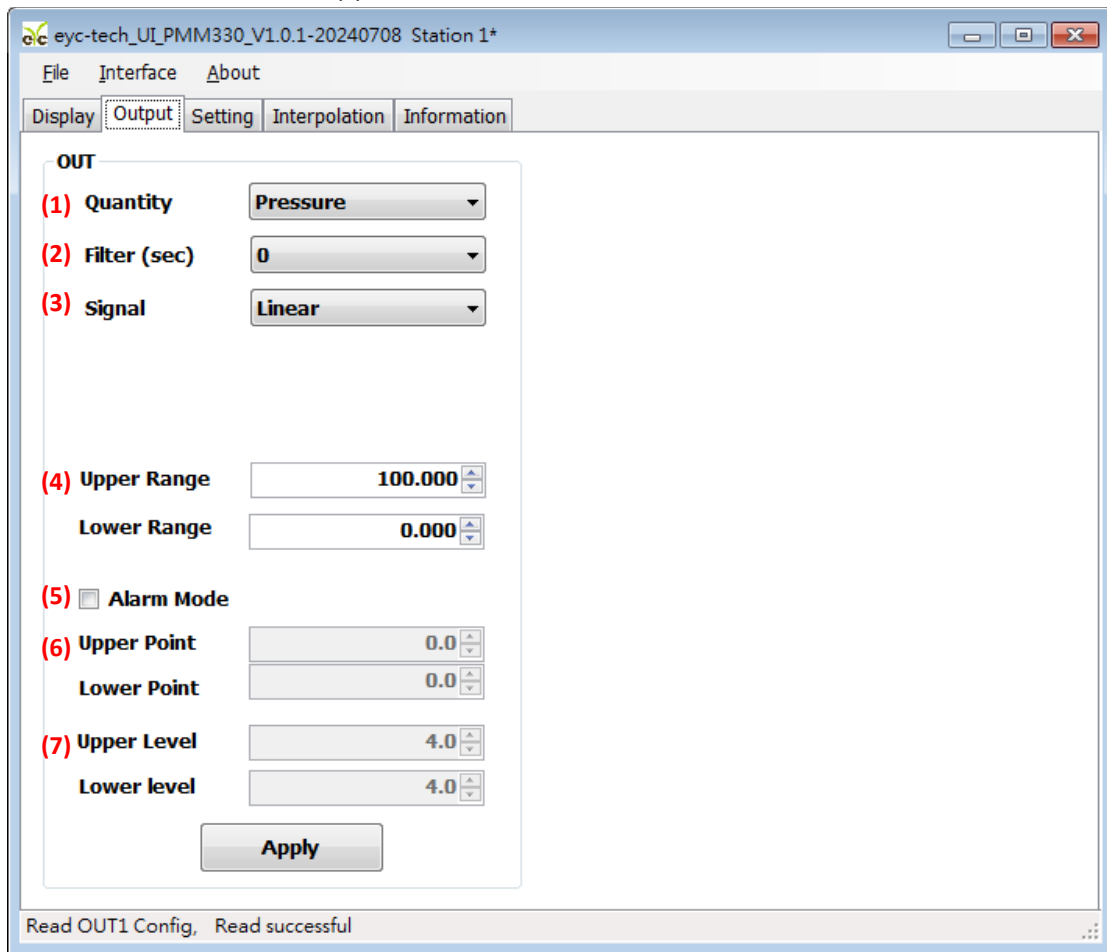

6. 設定 RS-485、連線品質測試及環境參數

於 Setting 頁籤，有 2 個群組提供規劃，各項設定欄位如下。

※Modbus Protocol 通訊協議：


- (1) 站號
- (2) 波特率
- (3) 資

※零點抵補與量程倍率：

- (4) 零點抵補，設定時單位必須為 Pa
- (5) 量程倍率，出廠預設 1

※環境參數：

- (6) 氣體溫度
- (7) 氣體相對濕度
- (8) 氣體壓力
- (9) 流量係數
- (10) 管道截面積

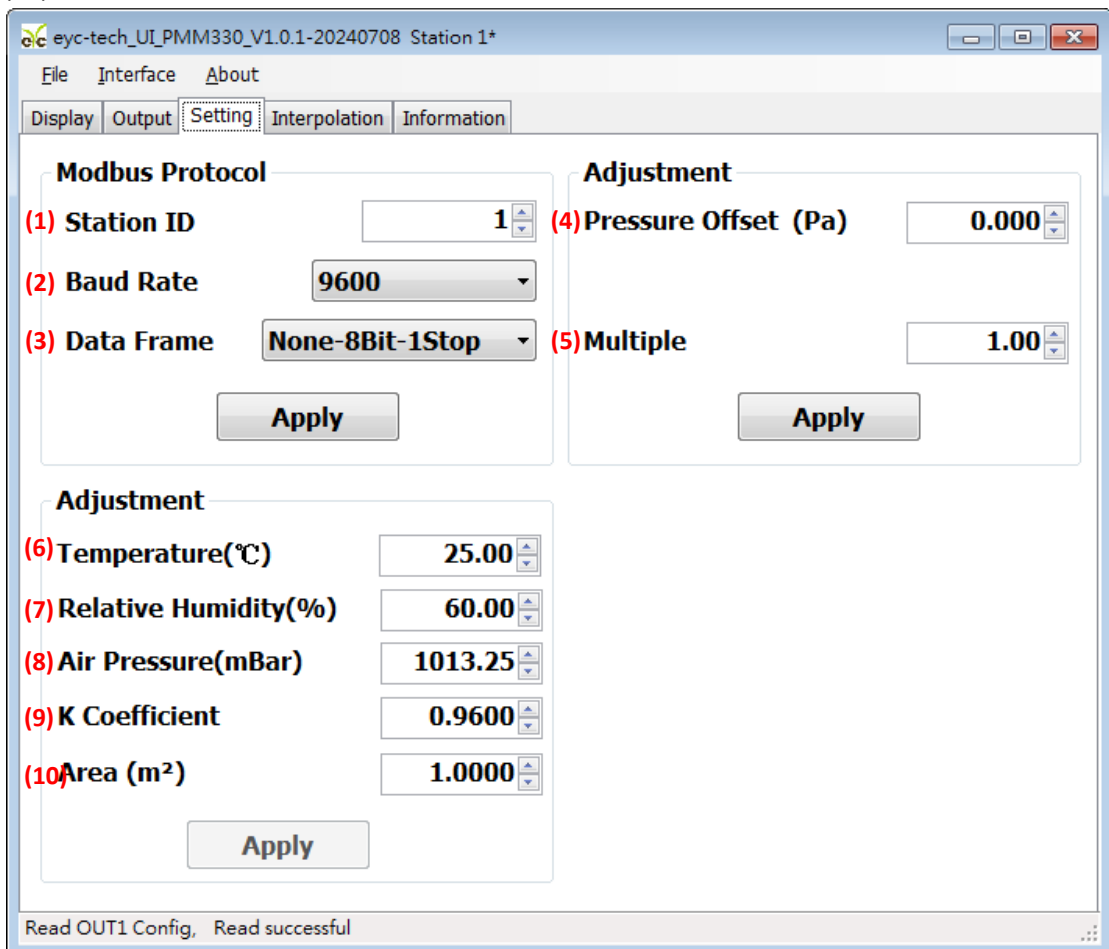

eyc-tech UI_PMM330_V1.0.1-20240708 Station 1*

File Interface About

Display Output **Setting** Interpolation Information

Modbus Protocol

(1) Station ID 1

(2) Baud Rate 9600

(3) Data Frame None-8Bit-1Stop

Apply

Adjustment

(4) Pressure Offset (Pa) 0.000

(5) Multiple 1.00

Apply

Adjustment

(6) Temperature(°C) 25.00

(7) Relative Humidity(%) 60.00

(8) Air Pressure(mBar) 1013.25

(9) K Coefficient 0.9600

(10) Area (m²) 1.0000


Apply

Read OUT1 Config, Read successful

7. 線性差補

於 Interpolation 頁籤，設定線性差補關係表，裝置壓力單位必須為 Pa，各項操作如下。

- (1) 輸入參考源壓力，單位必須為 Pa
- (2) 寫入(1)指定的差補點。UI 會將裝置的測量值與指定的差補標準值填入差補表(5)
- (3) 刪除差補表反白的插補點
- (4) 刪除全部差補點
- (5) 差補表

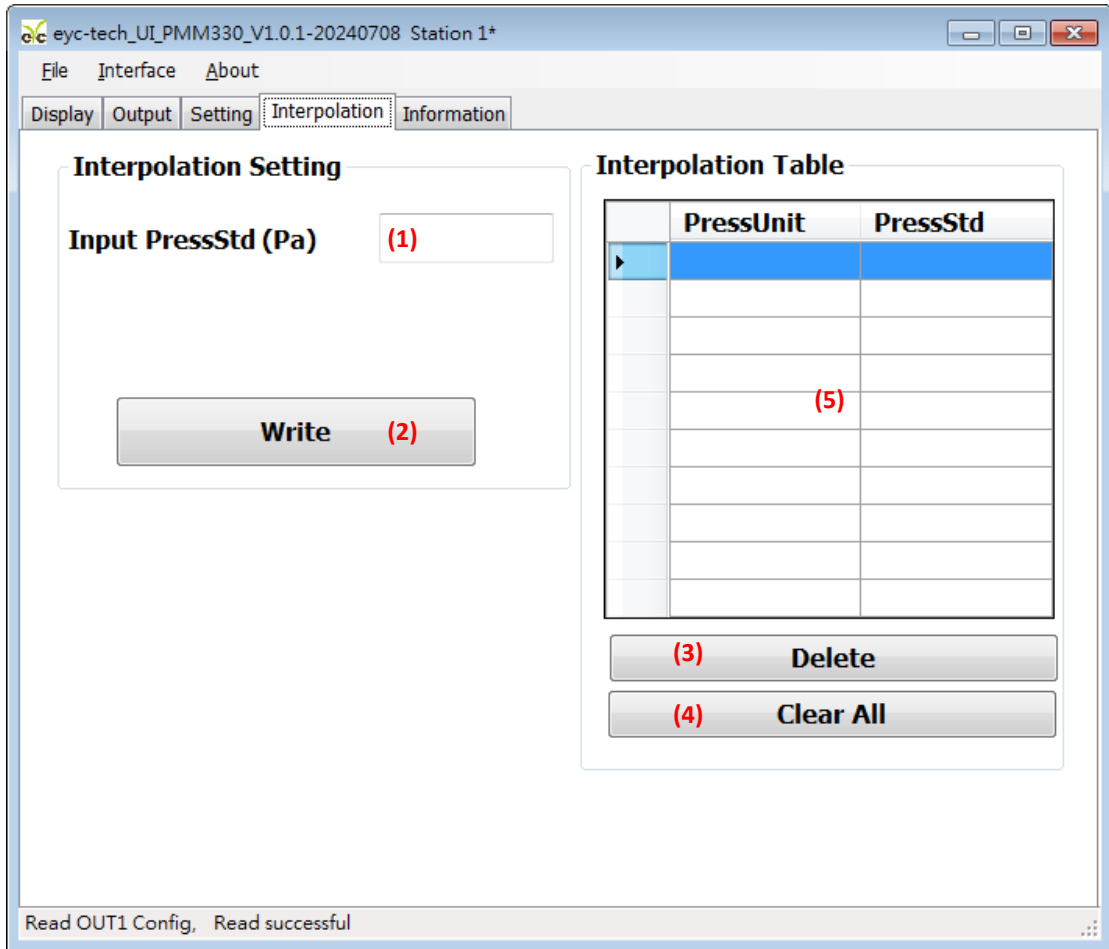


The screenshot shows the 'eyc-tech_UI_PMM330_V1.0.1-20240708 Station 1*' window with the 'Interpolation' tab selected. The 'Interpolation Setting' section has an 'Input PressStd (Pa)' field labeled (1) and a 'Write' button labeled (2). The 'Interpolation Table' section contains a table with columns 'PressUnit' and 'PressStd'. The table has 10 rows, with the first row highlighted in blue. Below the table are two buttons: 'Delete' labeled (3) and 'Clear All' labeled (4). A status bar at the bottom indicates 'Read OUT1 Config, Read successful'.

	PressUnit	PressStd
▶		

8. 裝置資訊

於 Information 頁籤，顯示裝置基本資訊與零點抵補等項目，說明如下。

- (1) 產品型號
- (2) 韌體版本
- (3) 產品序號
- (4) 韌體 CRC 檢查碼
- (5) 校正日期
- (6) 壓力零點抵補值
- (7) 壓力量程倍率
- (8) 壓力傳感器測量/校正範圍

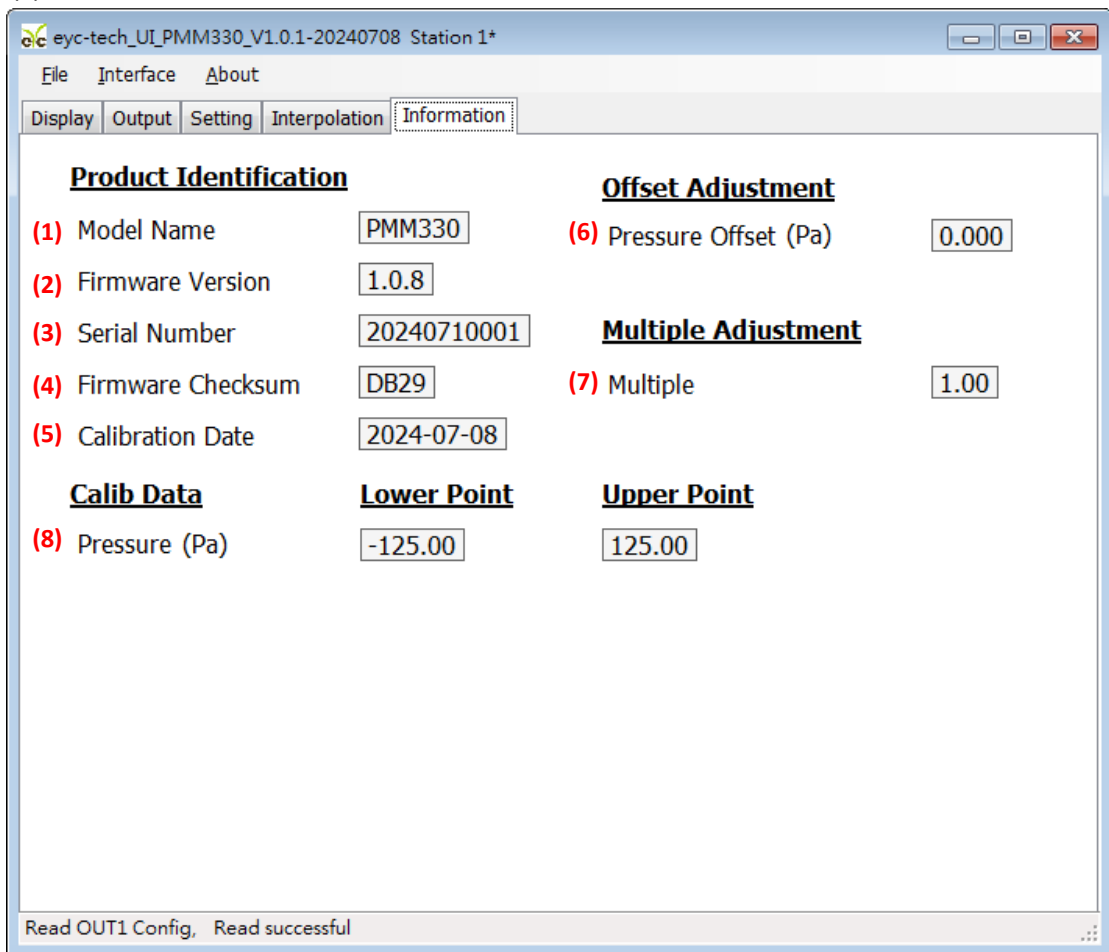

<u>Product Identification</u>		<u>Offset Adjustment</u>	
(1) Model Name	PMM330	(6) Pressure Offset (Pa)	0.000
(2) Firmware Version	1.0.8		
(3) Serial Number	20240710001	<u>Multiple Adjustment</u>	
(4) Firmware Checksum	DB29	(7) Multiple	1.00
(5) Calibration Date	2024-07-08		
<u>Calib Data</u>		<u>Lower Point</u>	<u>Upper Point</u>
(8) Pressure (Pa)	-125.00	125.00	


Read OUT1 Config, Read successful

9. 資料顯示及記錄

於 Display 頁籤，指定測量單位與紀錄功能，各項設定如下。

- (1) OUT1 測量物理量與測量值
- (2) 壓力測量單位選擇
- (3) 清除趨勢圖
- (4) 趨勢圖時間軸刻度
- (5) 趨勢圖縱軸刻度

- (6) 趨勢圖縱軸手動刻度區間設定
- (7) 匯出緩衝區所有紀錄，紀錄將存成 csv 格式(注意：當按下(3)會同步清除緩衝區紀錄)
- (8) 檔案紀錄功能開啟(ON)或不開啟(OFF)，紀錄將存成 csv 格式，過程不受功能鍵(3)影響
- (9) OUT1 縱座標顯示於左側

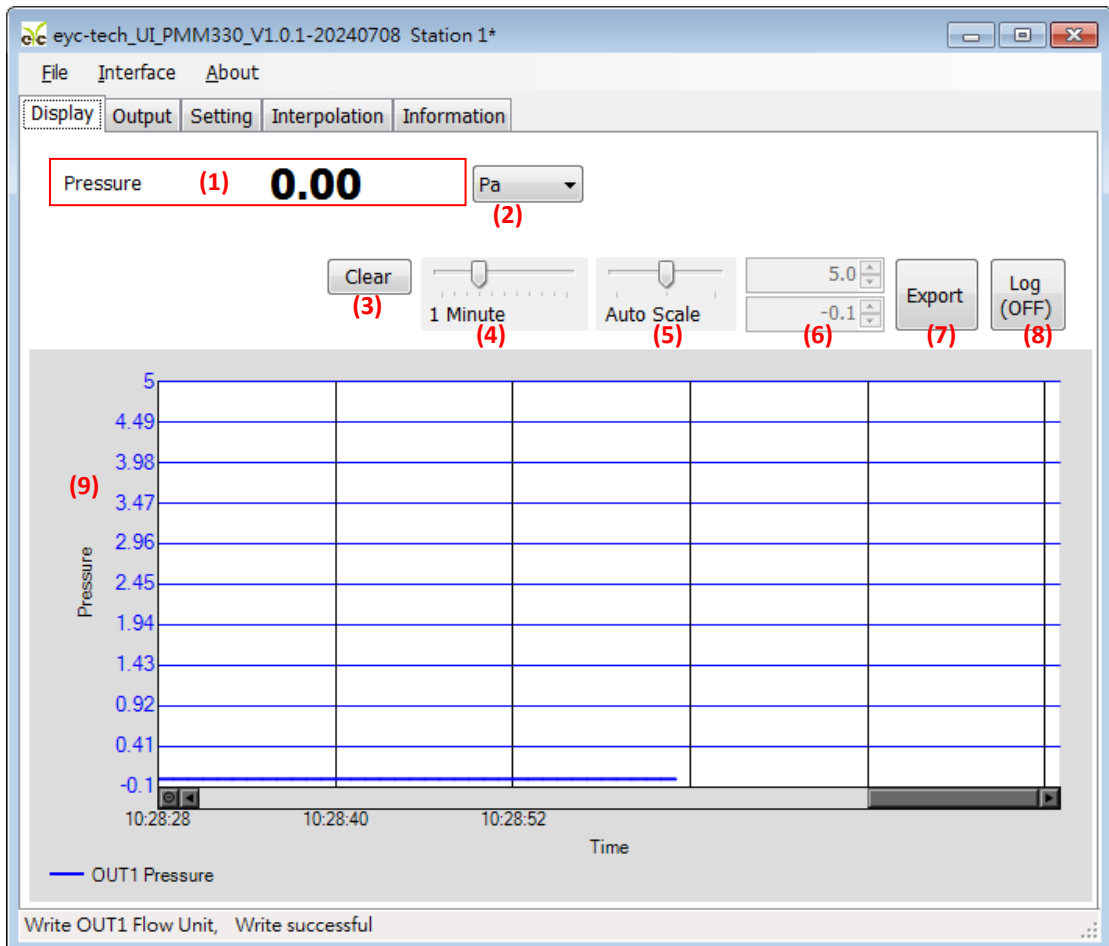

eyc-tech 量測專家

以感測器提升您的實力

風速風量 | 濕度 | 露點 | 差壓

流量 | 溫度 | 空氣品質 | 壓力 | 液位 | 訊號儀表



Tel. : 886-2-8221-2958

Web : www.eyc-tech.com

e-mail : info@eyc-tech.com