

# 操作手冊 eyc-tech THS88ECO

工業級露點傳感器









# 目 錄

<b>-</b> `	安全注意事項	2
Ξ,	產品尺寸圖	3
Ξ、	接線圖	3
四、	大氣露點測試套件	4
五、	軟體規劃及校正操作流程	5
六、	保養及異常處理	18





### 一、 安全注意事項

- 使用前請先仔細閱讀本使用說明書後,正確使用本產品,並將本使用說明書妥善保管在隨時便於查閱的地方。
- 操作使用上的限制,敬請注意!
- 本產品不適用於防爆區域。請勿在有礙人身安全的情況下使用本產品。
- 使用於無塵室,動物飼養室等,有可靠性,控制精度等方面的特別要求時,請向本公司的 銷售人員諮詢。
- 若因客戶使用不當造成之後果,本公司恕不負責,敬請諒解!


# 警告!

- 安裝前請確認產品是否因運送過程導致外觀損壞,或因附件遺失影響產品功能。
- 動調的工作
  動調的工作
  動力的
  動力的
  力力的
  力力の
  力力の
- 請在切斷供應電源的狀態下進行接線作業,避免觸電及造成設備故障。
- 為防止產品損壞,在進行任何接線和安裝之前,請務必斷開產品的電源。
- 請在本說明書規定的額定電源及各工作範圍內使用本產品,避免引起火災或設備故障。
- 本產品必須在手冊規定的操作條件下操作,以防止設備損壞。
- 請於常壓下使用本產品,以防止設備損壞,影響安全問題。
- 請由電氣安裝專業人員配備儀錶進行安裝和接線·根據所適用的安全標準規範·所有接線 必須遵守當地的室內佈線規範和電氣安裝規則。
- 請按照內部接線規程,電氣設備技術標準進行施工,並需將上蓋螺絲及出線端迫緊,才能 達到產品 IP 等級。
- 請使用隔離導線,加強防制變頻器等雜訊干擾,避免訊號錯誤或造成產品損壞。
- 電線的末端請使用有絕緣覆蓋的壓接端子,及依照接線圖方式施工,避免引起短路。
- 請勿在距離產品3公尺內使用雙向無線電設備。以避免降低本產品傳送精度。
- 為避免人身傷害,請勿觸摸正在使用的產品的運動部件。
- 動力的不可能動力的動力の</
- 產品故障時,可能因無輸出導致高濕環境狀態,或可能使輸出高過 20mA,請在控制器側 採取安全措施。
- 廢棄本產品時,請勿進行焚燒處理及回收使用本產品全部或部分零件,請依據工業廢棄物及當地相關規定進行妥善處理。






# 二、 產品尺寸圖

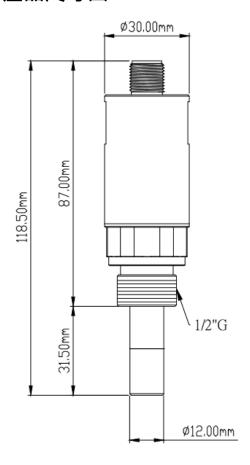

※ 標配 ─ M12-5PIN 2米防水連接線

# 三、 接線圖

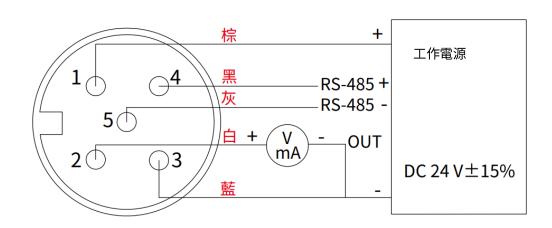

<sup>\*</sup>請確認產品與連接 RS-485 之儀器共地,避免接地電壓差造成損害。







# 四、 大氣露點測試套件


- 環境壓力影響露點量測值,當環境壓力較大時,水氣較容易凝結,因此測得的露點值將高 於大氣露點。
- 因為製程中的壓力常發生振盪與不穩定的情況,為了獲得精準且穩定的露點量測值,eyctech 建議使用者在大氣壓力下量測露點(大氣露點)。
- 為了方便使用者在製程中測得大氣露點,eyc-tech 提供相關測試配件,包含安裝基座、調壓閥、流量計...等,使用者可依據應用狀況選擇。

料號	描述
BASE-THS-001	安裝基座(1/2 "PT 內牙)、SUS304、氣體進出連接牙 1/4" PT
BASE-THS-002	安裝基座(1/2 "PF 內牙)、SUS304、氣體進出連接牙 1/4" PT
BASE-THS-003	安裝基座(5/8 "UNF 內牙)、SUS304、氣體進出連接牙 1/4" PT

- 測試套件建議組裝如下圖·利用調壓閥將氣體調節至一大氣壓·並調整出口流量至 1~5 LPM 以取得穩定的量測值。
- 校正量測條件說明:

eyc-tech THS88ECO 露點傳感器於出廠前皆經嚴謹的校正程序,確保其在極低露點條件下仍具備高準確度。校正作業需符合以下條件:

- 校正須在露點低於-70 dp°C 的控制環境下進行,以模擬極低濕氣狀態。
- 氣體流量需達 2 L/min·確保感測元件可充分曝露於穩定乾燥氣流中。
- 於上述條件下,須持續乾燥處理 24 小時後方可進行校正與量測,以消除殘留濕氣對感測 結果的影響。

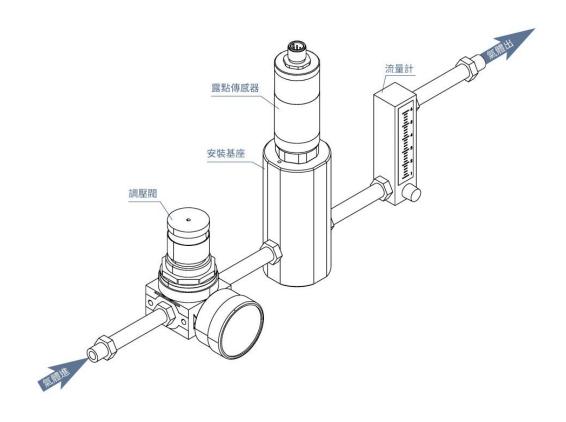




# 五、 軟體規劃及校正操作流程


#### 5.1 應用程式說明

於官網下載規劃軟體,解壓縮後執行。規劃軟體作業系統需求:Windows 10 以上。

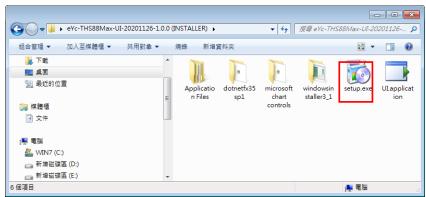


#### 5.2 建立 RS-485 連線

- 1. 將產品以 RS-485 cable 連線至 PC
- 2. 執行 "THS UI"
- 3. 點選 "Interface > Config"

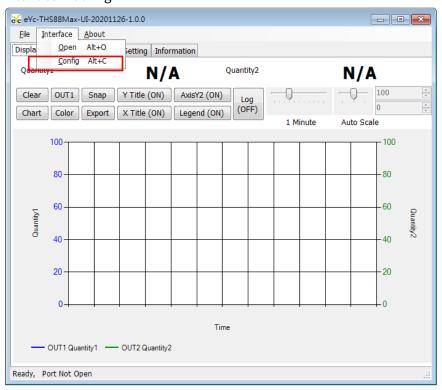




- 4. 選擇相對應的 port 參數如右圖
- a. Port:請先確認您的 Come Port
- b. Baud Rate
- c. Data Frame
- d. Timeout (出廠預設值為 250ms)
- e. Retry (出廠預設值為2次)
- f. Station ID (出廠預設值為 1)

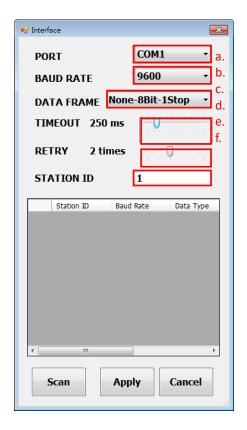

- 5. 點選 Apply 完成設定
- 6. 連線成功

b.

- a. 顯示 Dew point temperature 的數值及繪製趨勢圖
- b. 狀態列顯示 Open port, Read successful

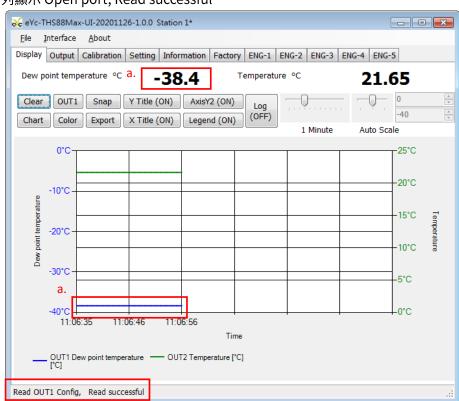


www.eyc-tech.com





#### 5.3 掃描 RS-485 連線


- ※連線設備較多或遺忘連線資訊時可使用掃瞄功能進行連線
- 1. 將產品以 RS-485 cable 連線至 PC
- 2. 執行 "THS UI"
- 3. 點選 "Interface > Config"

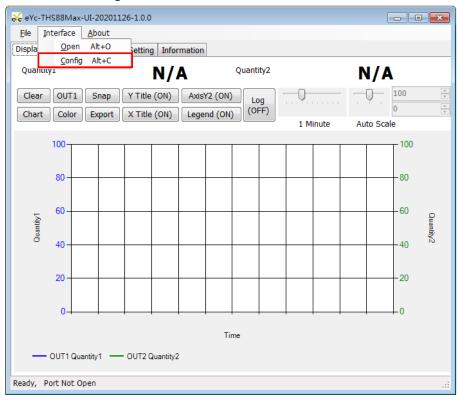






#### 4. 選擇相對應的 port 參數

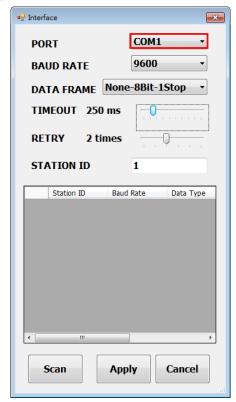

- 5. 點選 Scan 執行連線設備掃瞄
- 6. 掃瞄連線設備與設定
- a. 選擇欲設定的 Station ID
- b. 點選 CLOSE AND EXPORT



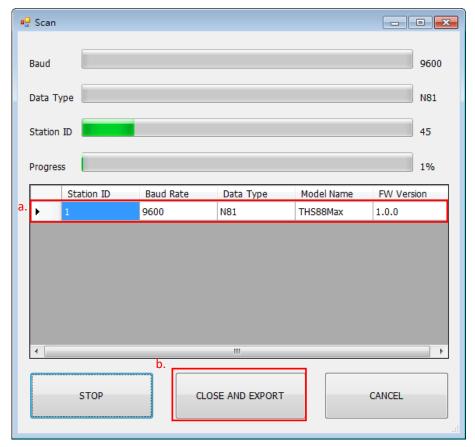


7. 點選 Apply 完成設定



- 8. 連線成功
- a. 顯示 Dew point Temperature 的數值及繪製趨勢圖
- b. 狀態列顯示 Open port, Read successful





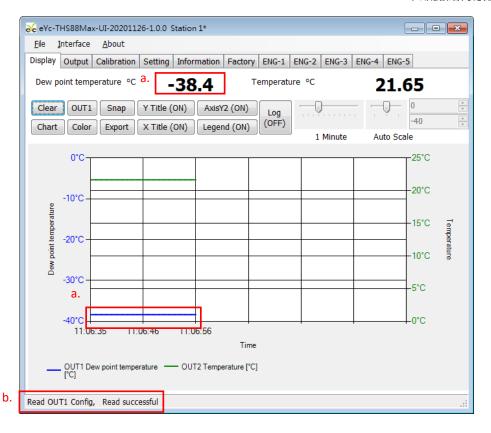






#### 5.4 設定 RS-485 通訊格式

- 1. 依 5.1 建立 RS-485 連線
- 2. 點選 Setting 標籤

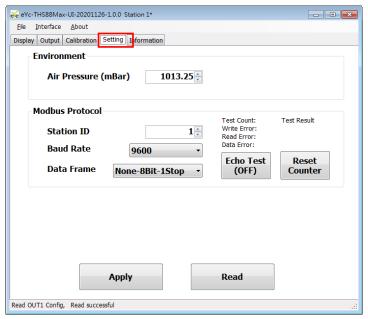


3. 選擇 Modbus Protocol 參數

a. Station ID: 1~247

b. Baud Rate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

c. Data Frame: None-8Bit-1Stop, None-8Bit-2Stop, Even-8Bit-1Stop, Even-8Bit-2Stop,

Odd-8Bit-1Stop, Odd-8Bit-1Stop

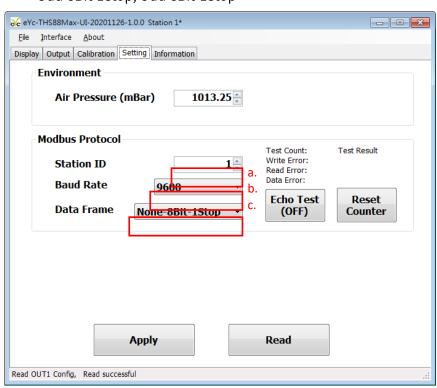






- 4. 點選 Apply 完成設定
- 5. 依步驟 5.2 或 5.3 重新執行連線

#### 5.5 數據顯示與存取

1. 數據顯示:點選 Disply 標籤

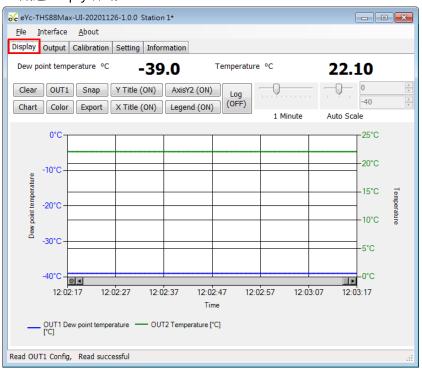


#### 2. 頁面按鈕功能說明








- 3. 設定紀錄時間間隔
- a. File > Log Interval
- b. 選取紀錄時間間隔

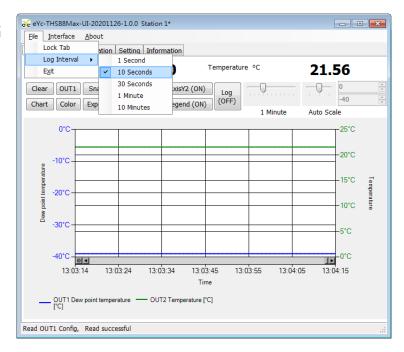


- 4. 存取/紀錄量測數據
- a. 存取量測數據:儲存自程式連線至當下的數據紀錄
- a-1. 點選 Display > Export

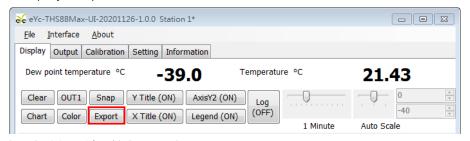


- a-2. 指定儲存路徑及鍵入檔名 > 儲存
- 註 1. 指定路徑、檔名相同時會覆蓋原檔案資




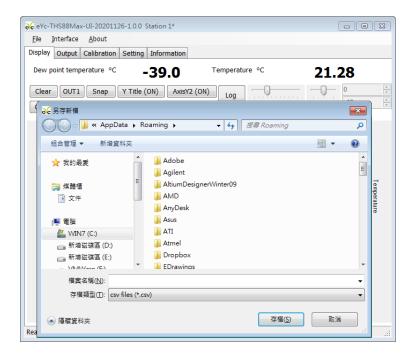

- b. 紀錄量測數據:紀錄自 Log 功能開啟至功能或程式關閉的數據
- b-1. Display > Log(OFF)

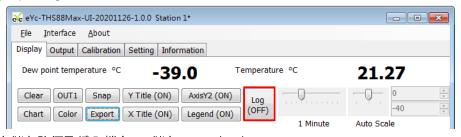


- b-2. 指定儲存路徑及鍵入檔名 > 儲存 > Log(ON)
- 註 1. 指定路徑、檔名相同時會覆蓋原檔案資料

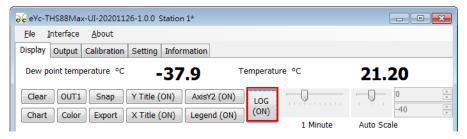

# 5.6 設定 Output 參數


1. 點選 Output 標籤



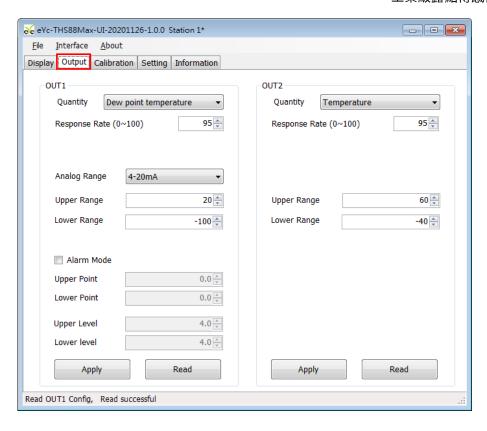




- 2. 選擇 Output1 相關參數
- a. Output 種類
- b. 反應時間
- c. 類比對應範圍
- d. 輸出最高(Upper)及最低(Lower)點

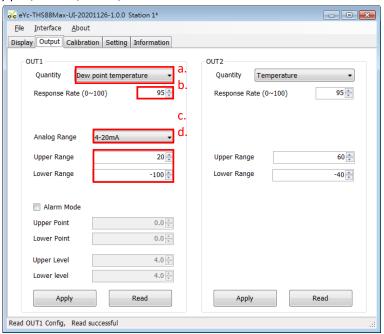

- 3. 點選 Apply 完成設定
- 4. 選擇 Output2 相關參數
- a. Output 種類
- b. 反應時間
- c. 輸出最高(Upper)及最低(Lower)點

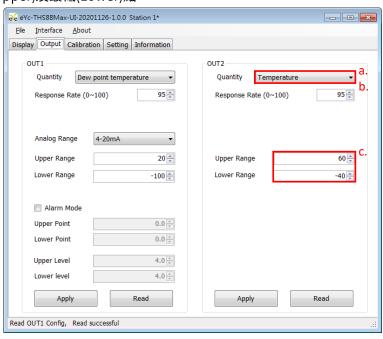


5. 點選 Apply 完成設定






#### 5.7 4-20mA 轉換為 0-10V

1. 點選 Output 標籤, Analog Range 選擇 0-20 mA

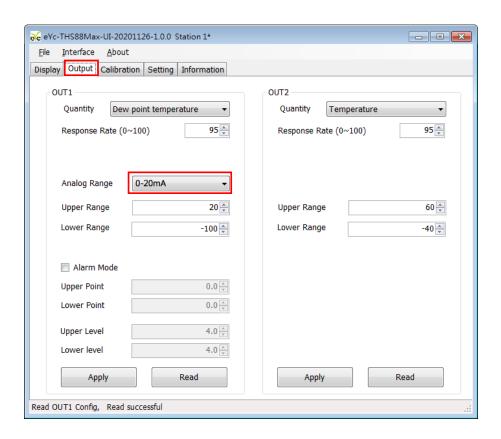

2. 並聯 500 電阻在類比輸出端(白/藍)

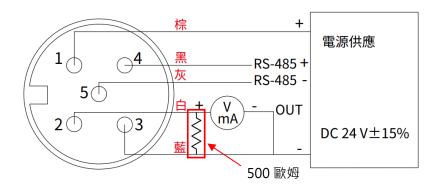





# 六、 保養及異常處理

#### 1. 保養

在出廠時已通過檢查,並正確調整好精度,因此在安裝現場不需重新進行調整。請按照如 下要點進行保養:

#### 定期檢修

根據空氣中的塵埃含量、污垢狀況確定保養週期,定期進行檢測,確認精度、檢查並清除 過濾網的堵塞。

- 2. 異常狀況的檢修、處理
  - 感測元件保護

保養過程禁止使用物品刮傷溫度及風速晶片表面,以免造成損壞。

● 異常狀況及其檢修、處理

.運行過程中如果發生異常,請按照下表進行檢修,並採取必要的措施。

異常狀況	檢修	處 理
●無輸出 ●輸出不穩定	●接線錯誤 ●接線鬆脫或斷線 ●確認電源電壓	●修正正確接線 ●將端子台旋緊或更換配線 ●更換產品
●輸出反應遲緩 ●有誤差	●感測器本體被沾濕/結露 ●確認安裝場所 ●確認測棒塵埃、汙垢狀況 ●安裝角度 ●安裝位置	●從支架上卸下主體。 ●卸下感測器蓋、過濾網。讓本體在 清潔的空氣環境中自然乾燥。 ●參照安裝注意事項 ●過濾網的清潔 ●濾頭的更換 ●校正與調整 ●測棒符號→平行於風向 ●測棒感測器位於風場中心點

# eyc-tech 量測專家

以感測器提升您的實力

風速風量 | 濕度 | 露點 | 差壓

流量 | 溫度 | 空氣品質 | 壓力 | 液位 | 訊號儀表

